

Sra. Consol González Cerezales
Subdirector General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral

Sr. Eusebi del Olmo Ferrús
Sub-director general d'Administració i Serveis (DGP)

Sra. Maria Àngels Sala Fenés
Responsable de Gestió Tècnica d'Infraestructures de Cossos Operatius

Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

Assumpte: Informe de l' incompliment de diferents normatives d'obligat compliment de l'ABP de la Seu d'Urgell.

Senyor/a;

Amb el present escrit, des del **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)** li trametem l'informe sobre l' incompliment de diferents normatives sobre prevenció de riscos laborals.

01-DADES DEL CENTRE DE TREBALL

EMPRESA: DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	
CENTRE DE TREBALL: ABP LA SEU D'URGELL	
DIRECCIÓ: AV. De Guillem Graell, 25700 La Seu d'Urgell	Telf. 973 35 72 00
PERSONES QUE ACOMPANYEN EN LA VISITA: DELEGAT DEL SAP	
DELEGATS DE PREVENCIÓ: Rafel Villena i Sànchez (Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya)- Departament de Prevenció de Riscos Laborals	
DATA DE VISITA A LES INSTAL·LACIONS: 20 de gener del 2021 a les 11.00 hores	

02-INTRODUCCIÓ

L'edifici va ser construït al 2000, segons consta en les dades cadastrals del mateix (Ref. 3711301CG7931S0001XM), es va fer sobre una parcel·la d'uns 2.200 m2 aproximadament i consta d'un edifici d'una planta soterrani, baixa i planta pis amb uns 1433 m2 construïts en total.

03-ANTECEDENTS

Segons manifesten els delegats sindical de **SAP-FEPOL**, els diferents aspectes que consten en el present document, han estat posats en coneixement de forma verbal amb els responsables d'administració Regional del Pirineu. Tal hi com es pot comprovar, l'edifici presenta incompliment normatiu pel que fa a la Prevenció de Riscos Laborals i mesures per prevenció i contenció del Covid 19.

04-OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT

El present document es redacta com a conseqüència de la manca de solucions i de l'incompliment que s'està duent a terme, sobre diferents normatives d'obligat compliment, ocupació, etc...

05-NORMATIVA DE REFERÈNCIA

- RD 2177/1996 NBE-CPI 96 Condicions contra incendis dels edificis, actualment CTE DB SI.
- Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals
- RD. 614/2001 protecció en front riscos elèctrics
- RD. 1215/1997 utilització d'equips de treball.
- RD. 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa tensió.
- RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball.
- RD 485/1997 Senyalització
- RD 314/2006 CTE DB SUA, SI, HS, etc.
- RD 513/2017 Reglament de protecció d'incendis
- RD 488/1997 Disposicions mínimes per treballs amb pantalles
- Llei 38/1999 Llei ordenació de Edificació
- Nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció antiterrorista decretat pel Ministeri de l'Interior. Instrucció 3/2015 i 6/2017 de la Secretaria d'Estat de Seguretat (activat des de 26 de juny del 2015)
- RDL 21/2020 de 9 de juny on hi consten les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària originada per la Covid19.
- Decret Llei 30/2020 de 4 d'agost regim sancionador específic per incompliment de mesures de prevenció i contenció sanitàries en front la covid 19.
- Llei 33/2011 General de Salut Pública

06-RISCOS IDENTIFICATS I MESURES CORRECTORES/PREVENTIVES PROPOSADES

06.01 Despatx destinat a Informació




L'actual despatx destinat a informació té una superfície mesurada in situ de 17.95 m² útils. En aquesta oficina hi treballen de forma simultània quatre persones. També es comprova que altres zones o oficines de treball pateixen un important amuntegament de treballadors per manca d'espai.

Segons **RD 314/2006 CTE-DB-SI** cal una superfície de 10 m² construïts (8 m² útils) per cada treballador en cada despatx o oficina. Per tant, caldria una superfície útil de 32 m², per tal encabir quatre treballadors.

A més a més, el **RD 486/1997** deixar clar que la superfície mínim de moviment ha de ser de 2 m². En el cas de despatxos seria l'espai mínim entre la taula i algun altre moble o paret per darrere i els laterals. Doncs bé, en el despatx destinat al Grup d'Informació, hi ha llocs de treball, que escassament disposa de 1.2 m² de zona de treball incloent la taula. (adjunten fotografies)

Cal recordar que l'amuntegament de les treballadores i treballadors fa que s'incompleix amb l'actual **RDL 21/2020** sobre mesures urgent de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària de la Covid 19, en el seu art 7. Per manca de distàncies de seguretat, etc...

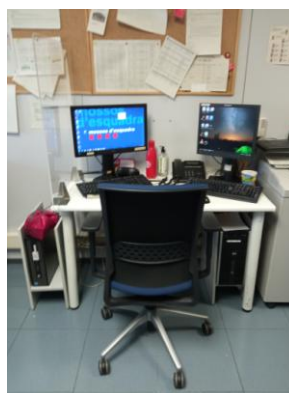


06.02 Cablejat sense recollir amb risc de contacte elèctric



Es comprova l'existència de cablejat sense recollir en pràcticament en la totalitat dels diferents despatxos. Cal recordar, que a més del risc de contactes elèctrics, es poden produir caigudes de persones al mateix nivell. **RD. 614/2001** protecció en front riscos elèctrics, art 3.3 i 4 obligació de manteniment de les instal·lacions.

06.03 Sortida de fums i vapors de la campana extractora del forn del laboratori de policia científica.

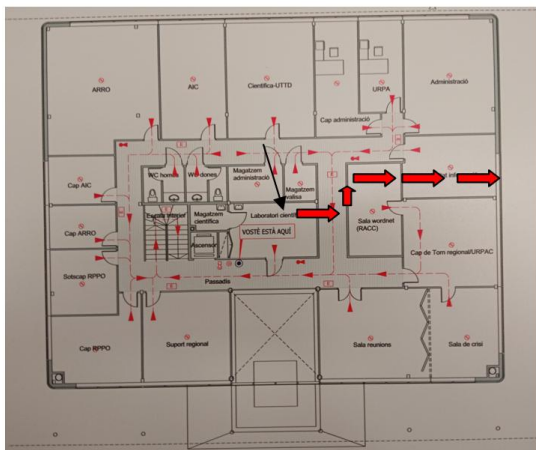

El sistema d'extracció de vapors i fums del forn del laboratori de policia científica segueix la trajectòria marcada amb fletxes vermelles en el document adjunt. Aquest passa per sobre del cel ras on es passen la resta d'instal·lacions.

En arribar a la façana s'ha col·locat una reixa (veure foto adjunta). Aquesta reixa es troba sota la cornisa de la coberta i sobre la finestra d'un dels despatxos de la comissaria, amb les seves lames encarades cap a baix.

Doncs bé, en fer ús de la campana extractora, el sistema de ventilació porta els vapor i fums fins a la zona de sobre la finestra i sota la cornisa. Fent que part d'aquests fums retornin a l'interior a través de les finestres i generant problemes el despatx situat sota aquesta sortida de ventilació. A més a més, el fet d'estar situat sota una cornisa, impedeix que els vapors i fums tinguin una evacuació correcta i ràpida. Cal recordar, que la majoria d'aquest vapors i fums són altament tòxics.



Es del tot sabut que els sistemes de ventilació han de sortir a coberta tal hi em especifica el **RD 314/2006 CTE HS 3.2.4** on diu textualment “ *les boques d'expulsió han de situar-se en la coberta de l'edifici separades 3 m com a mínim, de qualsevol element d'entrada de ventilació (boca de presa d'aire, obertura d'admissió, portes exteriors y finestres) i dels espais on pugui haver persones de forma habitual, com són terrasses, galeries, miradors, balconades, etc...*”

Les obres de millora i condicionament del laboratori de policia científica són posterior als 2006, per tant, li són d'aplicació el RD 314/2006 CTE DB SUA, SI, HS, etc. A més a més, la Llei d'Urbanisme DL 1/2010 on s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, deixa clar, art. 187 Actes subjectes a llicències d'obres. Per tant, calia demanar la respectiva llicència d'obres. Aquesta llicència, tenia l'obligació de supervisar el correcte funcionament de les millores realitzades així com el control de la instal·lació, amb la funció d'evitar riscos en les persones.

07-CONCLUSIONS

Davant dels fets exposat considerem que cal resoldre, de forma urgent, els problemes de sobre ocupació del centre de treball. Cal doncs, plantejar de forma urgent l'ampliació de les instal·lacions per tal d'encabir totes les persones treballadores del centre de treball. Aquesta ampliació es del tot necessària per tal d'esponjar els actuals despatxos i resta de volums del l'edifici. Els hi recordem que s'estan incomplint tot un seguit de normativa d'obligat compliment en matèria de Prevenció de riscos laborals, en l'actualitat agreujada per l'actual pandèmia del Covid 19. A més a més, cal que es faci arribar la sortida de vapors i fums a la coberta de l'edifici tal hi com estableix la normativa vigent.

SIGNATURA DELEGAT SINDICAL SAP-FEPOL	SIGNATURA DELEGAT DE PREVENCIÓ SAP-FEPOL
Sr. Xavier Aluju	Rafel Villena Sánchez
20 de gener del 2021	20 de gener del 2021