

**Elisabet Saltor**

**Subdirectora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral**

**Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya**

Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

Gerència Territorial de Salut  
Gerència Territorial de Barcelona  
**Servei d'Atenció Primària  
Muntanya-Dreta**

Núm. d'entrada 735

Núm. de sortida

Data 20/07/18 Hora 14:02

Registre 0716

**Assumpte:** Informe sobre diferents aspectes relacionats amb la Prevenció de Riscos Laborals i la Seguretat de l'edifici destinat a la Unitat d'ARRO Girona.

Senyora;

Amb el present escrit, des del **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)** li trametem l'informe sobre diferents aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals de l'edifici destinat a la Unitat d'ARRO de Girona.

#### DADES DEL LLOC DE TREBALL

**EMPRESA:** DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

**CENTRE DE TREBALL:** Dependències ARRO Girona

**DIRECCIÓ:** Cr. Santa Coloma, 78 17005 Girona

Telf.

**PERSONES QUE ACOMPANYEN EN LA VISITA:** DELEGAT SINDICAL SAP-FEPOL

**DELEGATS DE PREVENCIÓ:** Rafel Villena i Sánchez (Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya) - Departament de Prevenció de Riscos Laborals

**DATA DE VISITA A LES INSTAL·LACIONS:** 06 de juliol del 2018 a les 10.00 hores

#### INTRODUCCIÓ

El present document es porta a terme degut a les reiterades queixes dels efectius que hi presten servei en l'edifici destinat a la encabir les unitats d'ARRO i TEDAX de la Regió Policial de Girona. Aquestes, es centren sobre tot, en aspectes relacionats en la Prevenció de Riscos Laborals.

L'edifici va ser construït al 1993, segons consta en les dades cadastrals del mateix (fer. 3857912DG8435F0001RA), es va fer sobre una parcel·la d'uns 4.032 m2 aproximadament i consta d'un edifici principal de dues plantes amb un total de 1522 m2 construïts, l'edifici està situat en una parcel·la amb forma allargada, on al seu costat sud-oest es situen les places d'aparcament i l'edifici principal està format per un volum en un costat o lateral de la parcel·la.

Cal remarcar, que aquest edifici no va ser concebut per dur a terme cap tipus d'activitat relacionada amb cossos policials. Tal hi com consta en les mateixes dades de cadastre, es tracta d'una construcció encarada a la formació o ensenyament. Aquest aspecte important de cara a valorar la seguretat de l'edifici per tal de garantir l'actual nivell 4 del pla de prevenció antiterrorista.



**E-83/2018**

**PROPOSTA D'ACTUACIÓ EN  
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS**  
art. 36.2.f de la Llei 31/95 LIPRL art. 11.3 Directiva  
Marc 89/391


**NORMATIVA DE REFERÈNCIA**


- RD 2177/1996 NBE-CPI 96 Condicions contra incendis dels edificis, actualment CTE DB SI.
- Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals
- RD. 614/2001 protecció en front riscos elèctrics
- RD. 1215/1997 utilització d'equips de treball.
- RD. 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa tensió.
- RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball.
- RD 485/1997 Senyalització
- RD 314/2006 CTE DB SUA, SI, HS, etc.


**RISCS IDENTIFICATS I MESURES CORRECTORES/PREVENTIVES PROPOSADES**


Agent Causant / Factor de Risc	Desconfort en l' higiene
Lloc de treball	Vestidors dones i homes
Risc: <b>1-Temperatura d'aigua de dutxa excessiva</b>	Descripció del risc: Les actuals dutxes del vestidors, tant d'homes com de dones, tenen un sistema de polsador que no permet regular la temperatura de l'aigua. Durant la visita es van prendre la temperatura de l'aigua, diverses vegades, amb un termòmetre de contacte obtenint temperatures de sortida directa de més de 30 cº, més concretament de 30.4 cº
Mesura correctora:	Proposta: Cal col·locar sistemes de polsador amb regulador de temperatura, ja que l'actual sistema és totalment inviable i fa que els treballadors no puguin tenir l' higiene que els correspon. Cal tenir en compte que en aquestes dependències hi ha unitat d'Ordre Públic i Tedax amb una feina que pot necessitar una bona higiene corporal un cop finalitzada la seva jornada laboral
Normativa de Referència	Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Art. 3 obligacions de l'empresari. Annex V punt 2, Vestidors, dutxes.... 4º Han de disposar d'aigua corrent, calenta i freda.
Fotografies:	 


**E-83/2018**
**PROPOSTA D'ACTUACIÓ EN  
PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS**  
 art. 36.2.f de la Llei 31/95 LIPRL, art. 11.3 Directiva  
 Marc 89/391

Agent Causant / Factor de Risc		Contactes elèctrics / Risc caigudes al mateix nivell
Lloc de treball		Cablejat d'aparells informàtic i altres
Risc: <b>2-Risc per contacte elèctric i caigudes al mateix nivell</b>	Descripció del risc: En la visita realitzada es va poder comprovar l'existència de cables sense endreçar, que pegen sota les taules i en zones de pas .	
Mesura correctora:	Proposta: Cal recollir el cablejat per evitar contactes elèctric i caigudes de persones al mateix nivell.	
Normativa de Referència	Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals RD. 614/2001 protecció en front riscos elèctrics, art 3.3 i 4 obligació de manteniment de les instal·lacions RD. 1215/1997 Utilització d'equips de treball. Art. 3 obligacions de l'empresari RD. 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa tensió. Art. 20 Manteniment de les instal·lacions RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Art. 3 obligacions de l'empresari.	
Fotografies:		


Agent Causant / Factor de Risc		Evacuació de l'edifici
Lloc de treball		Senyalització de recorreguts de sortides d'emergència
Risc: <b>3-Manca senyalització d'evacuació de sortida</b>	Descripció del risc: Es comprova que els vestidors no disposen de senyals ni llums de sortida d'emergència tal hi com estableix la normativa	
Mesura correctora:	Proposta: Cal col·locar la senyalització de forma adequada per què siguin el màxim d'eficient en cas d'haver d'evacuar les instal·lacions .	
Normativa de Referència	RD 485/1997 Senyalització RD 486/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.	
Fotografies:		

<b>Agent Causant / Factor de Risc</b>		<b>Armariets insuficients</b>
<b>Lloc de treball</b>		<b>Vestidors homes i dones</b>
<b>Risc:</b> <b>4-Armariets insuficients per encabir tot el vestuari.</b>	<b>Descripció del risc:</b> Es comprova que els actuals armariets per encabir tot el vestuari, armilla, calçat, jaquetes, etc... són del tot insuficient	
<b>Mesura correctora:</b>	<b>Proposta:</b> Cal substituir els actuals armariets per uns amb capacitat suficients per encabir totes les peces de vestuari, tal hi com estableix la normativa vigent.	
<b>Normativa de Referència</b>	Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Annex V punt 2	
<b>Fotografies:</b>		

<b>Agent Causant / Factor de Risc</b>		<b>Manca extintor</b>
<b>Lloc de treball</b>		<b>Zona de pas</b>
<b>Risc:</b> <b>5-Manca d'extintor.</b>	<b>Descripció del risc:</b> En la zona de pas hi ha una senyalització d'extintor sense extintor	
<b>Mesura correctora:</b>	<b>Proposta:</b> Col·locar extintor o bé treure la senyal si no és necessària.	
<b>Normativa de Referència</b>	RD 314/2006 CTE DB SI	
<b>Fotografies:</b>		



<b>Agent Causant / Factor de Risc</b>		<b>Passos estrets en vestidors</b>	
Lloc de treball		Vestidors homes	
Risc: <b>6-Zones de pas entre armariets incompleixen amplades.</b>	Descripció del risc: Es comprova que la separació i zona de pas entre armariets es inferiors als 80 cm.		
Mesura correctora:	Proposta: Cal esponjar la sala d'armariets per tal de complir amb els requisits que estableix la normativa.		
Normativa de Referència	RD 314/2006 CTE DB SI 3 4.2.		
Fotografies:			

<b>Agent Causant / Factor de Risc</b>		<b>Manca de bancs suficients en vestidors</b>	
Lloc de treball		Vestidors homes i dones	
Risc: <b>7-Manca de bancs per seure en vestidors.</b>	Descripció del risc: Es comprova que en el vestidors d'homes falten bancs per seure tal hi com estableix normativa.		
Mesura correctora:	Proposta: Cal esponjar la sala d'armariets per tal de complir amb els requisits que estableix la normativa i poder col·locar bancs suficients.		
Normativa de Referència	Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Annex V punt 2		
Fotografies:			

Agent Causant / Factor de Risc	Incompliment de la normativa de prevenció i control de la Legionel·losis	
Lloc de treball	Subministrament d'aigua calenta sanitària	
Risc:	Descripció del risc:	
<b>8-Incompliment de la normativa de prevenció i control de la Legionel·losis.</b>	En l'acumulador d'aigua calenta que subministra a les dutxes dels vestidors, hi consta una etiqueta on deixar clar que la revisió de l'instal·lació es valida fins al juliol del 2017. La visita per part de SAP-FEPOL es fa amb data de 6 de juliol del 2018. Es a dir, segons consta en l'etiqueta fa una any que s'hauria d'haver fet la respectiva revisió de prevenció i control.	
Mesura correctora:	Proposta: Cal portar a terme de forma URGENT la prevenció i control segons normativa vigent .	
Normativa de Referència	Cal recordar que l'actual RD 865/2003, art. 2, 1º b deixar clar l'àmbit d'actuació. A més a més, Art. 5 diu que s'ha de dur a terme un registre de les operacions de manteniment, Art. 12 c. deixar clar que les autoritats competents poden ordenar el tancament total o parcial de l' instal·lació per un manteniment defectuós. A més a més, les operacions de manteniment queden molt clares en l'Annex 3 del mateix RD	
Fotografies:		

### CONCLUSIONS

Davant dels fets exposat es considera que s'estan incomplint tot un seguit d'aspectes relacionats directament amb la prevenció de riscos laborals del treballadors. Aquest riscos estan regulats per diferents Lleis i decrets d'obligat compliment i de responsabilitat directa de l'empresari, en aquest cas, el Departament d'Interior. A més a més, cal recordar i fer un especial incís en l' incompliment del RD 865/2003 sobre la prevenció i control de la Legionel·losis del qual ja hem fet un escrit concret sobre aquest tema.

SIGNATURA DELEGAT SINDICAL SAP-FEPOL	SIGNATURA DELEGAT DE PREVENCIO SAP- FEPOL
	Rafel Vilena Sánchez 
19 de juliol del 2018	19 de juliol del 2018

**E-83/2018**

**PROPOSTA D'ACTUACIÓ EN  
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS**  
 art. 36.2.f de la Llei 31/95 LIPRL. art. 11.3 Directiva  
 Marc 89/391