

**Sr. Fermí Vendrell Borràs**  
**Subdirector General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral**  
**Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya**  
Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

**Assumpte:** Informe sobre diferents aspectes relacionats amb la Prevenció de Riscos Laborals i la Seguretat de l'edifici destinat a l'Unitat d'ARRO Girona.

Senyor;

Amb el present escrit, des del **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)** li trametem l'informe sobre diferents aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals de l'edifici destinat a l'Unitat d'ARRO de Girona.

#### DADES DEL LLOC DE TREBALL

<b>EMPRESA: DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA</b>	
<b>CENTRE DE TREBALL: Dependències ARRO Girona</b>	
<b>DIRECCIÓ: Cr. Santa Coloma, 78 17005 Girona</b>	<b>Telf.</b>
<b>PERSONES QUE ACOMPANYEN EN LA VISITA: DELEGAT SINDICAL SAP-FEPOL</b>	
<b>DELEGATS DE PREVENCIÓ: Rafel Villena i Sánchez</b> (Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya)- Departament de Prevenció de Riscos Laborals	
<b>DATA DE VISITA A LES INSTAL·LACIONS: 06 de juliol del 2018 a les 10.00 hores i 10 de març del 2020</b>	

#### INTRODUCCIÓ

El present document es porta a terme degut a les reiterades queixes dels efectius que hi presten servei en l'edifici destinat a la encabir les unitats d'ARRO i TEDAX de la Regió Policial de Girona. Aquestes, es centren sobre tot, en aspectes relacionats en la Prevenció de Riscos Laborals, l'actual Covid 19 i el nivell 4 del Pla de prevenció i protecció antiterrorista.

L'edifici va ser construït al 1993, segons consta en les dades cadastrals del mateix (fer. 3857912DG8435F0001RA), es va fer sobre una parcel·la d'uns 4.032 m2 aproximadament i consta d'un edifici principal de dues plantes amb un total de 1522 m2 construïts, l'edifici està situat en una parcel·la amb forma allargada, on al seu costat sud-oest es situen les places d'aparcament i l'edifici principal està format per un volum en un costat o lateral de la parcel·la.

Cal remarcar, que aquest edifici no va ser concebut per dur a terme cap tipus d'activitat relacionada amb cossos policials. Tal hi com consta en les mateixes dades de cadastre, es tracta d'una construcció encarada a la formació o ensenyament. Aquest aspecte important de cara a valorar la seguretat de l'edifici per tal de garantir l'actual nivell 4 del pla de prevenció antiterrorista.

A més a més, cal remarcar, que en data de 20/07/18 amb núm. de registre d'entrada 735 del registre 0716, es va entrar informe sobre tot un seguit d'anomalies. Que en data de 21/06/2019 es fa denúncia a inspecció de treball sobre els fets exposat en l'informa aportat al Departament d'Interior.

### NORMATIVA DE REFERÈNCIA


- RD 2059/1981 NBE-CPI 82 Condicions de protecció contra incendis en edificis. (normativa anterior al 1995 , construcció de l'edifici) actualment CTE DB SI.
- RD 2177/1996 NBE-CPI 96 Condicions contra incendis dels edificis. Actualment CTE DB SI
- Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals
- RD. 614/2001 protecció en front riscos elèctrics.
- RD. 1215/1997 utilització d'equips de treball.
- RD. 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa tensió.
- RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball.
- RD 485/1997 Senyalització
- RD 314/2006 CTE DB SUA i DB SI
- NTP 503 Confort acústic en oficines.
- RD 135/1995 Codi d'accessibilitat de Catalunya
- RDL 21/2020 Mesures urgents de prevenció i protecció per fer front a la crisi sanitària del Covid 19
- Nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció antiterrorista decretat pel Ministeri de l'Interior.  
Instrucció 3/2015 i 6/2017 de la Secretaria d'Estat de Seguretat (activat des de 26 de juny del 2015)

### RISCOS IDENTIFICATS I MESURES CORRECTORES/PREVENTIVES PROPOSADES


Cal recordar que els diferents aspectes que es citen a continuació es va posar de manifest en data de 20/07/18 amb núm. de registre d'entrada 735 del registre 0716. Amb posterioritat es va fer la respectiva denúncia a **Inspecció de Treball**.

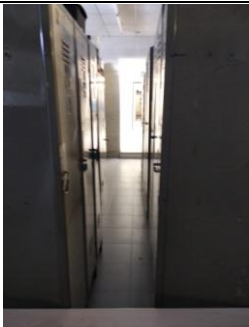

Agent Causant / Factor de Risc	Desconfort en l' higiene
Lloc de treball	Vestidors dones i homes
Risc: <b>1-Temperatura d'aigua de dutxa excessiva</b>	Descripció del risc: Es van dur a terme tot un seguit d'intervencions, sense garantir, que a dia d'avui les dutxes disposin d'aigua freda
Mesura correctora:	Proposta: Cal col·locar sistemes de polsador amb regulador de temperatura, ja que l'actual sistema és totalment inviable i fa que els treballadors no puguin tenir l' higiene que els correspon. Cal tenir en compte que en aquestes dependències hi ha unitat d'Ordre Públic i Tedax amb una feina que pot necessitar una bona higiene corporal un cop finalitzada la seva jornada laboral
Normativa de Referència	Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Art. 3 obligacions de l'empresari. Annex V punt 2, Vestidors, dutxes.... 4º Han de disposar d'aigua corrent, calenta i freda.

Fotografies: Fotografies de juliol del 2018			
------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Agent Causant / Factor de Risc		Evacuació de l'edifici	
Lloc de treball		Senyalització de recorreguts de sortides d'emergència	
Risc:  <b>2-Manca senyalització d'evacuació de sortida</b>	Descripció del risc: Es comprova que els vestidors no disposen de senyals ni llums de sortida d'emergència tal hi com estableix la normativa		
Mesura correctora:	Proposta: Cal col·locar la senyalització de forma adequada per què siguin el màxim d'eficient en cas d'haver d'evacuar les instal·lacions .		
Normativa de Referència	RD 485/1997 Senyalització RD 486/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.		
Fotografies:			


Agent Causant / Factor de Risc		Armariets insuficients	
Lloc de treball		Vestidors homes i dones	
Risc:  <b>3-Armariets insuficients per encabir tot el vestuari.</b>	Descripció del risc: Es comprova que els actuals armariets per encabir tot el vestuari, armilla, calçat, jaquetes, etc... són del tot insuficient		
Mesura correctora:	Proposta: Cal substituir els actuals armariets per uns amb capacitat suficients per encabir totes les peces de vestuari, tal hi com estableix la normativa vigent.		
Normativa de Referència	Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Annex V punt 2		

Fotografies:	
--------------	------------------------------------------------------------------------------------

<b>Agent Causant / Factor de Risc</b>		<b>Passos estrets en vestidors</b>	
<b>Lloc de treball</b>		<b>Vestidors homes</b>	
<b>Risc:</b> <b>4-Zones de pas entre armariets incompleixen amplades.</b>	<b>Descripció del risc:</b> Es comprova que la separació i zona de pas entre armariets es inferiors als 80 cm. a més a més, no es compleix amb els actuals requisits que estableix el RDL 21/2020 sobre els llocs de treballs davant l'actual pandèmia provocada pel Covid 19		
<b>Mesura correctora:</b>	<b>Proposta:</b> Cal esponjar la sala d'armariets per tal de complir amb els requisits que estableix la normativa. En cas de manca d'espai, el mateix edifici disposa de sales amb possibilitat de ser adaptades a vestidors amb dutxes i lavabos.		
<b>Normativa de Referència</b>	RD 314/2006 CTE DB SI 3 4.2. RDL 21/2020 Mesures urgents de prevenció i protecció per fer front a la crisi sanitària del Covid 19. Art. 7 c		
Fotografies:			

<b>Agent Causant / Factor de Risc</b>		<b>Manca de bancs suficients en vestidors</b>	
<b>Lloc de treball</b>		<b>Vestidors homes i dones</b>	
<b>Risc:</b> <b>5-Manca de bancs per seure en vestidors.</b>	<b>Descripció del risc:</b> Es comprova que en el vestidors d'homes falten bancs per seure tal hi com estableix normativa.		
<b>Mesura correctora:</b>	<b>Proposta:</b> Cal esponjar la sala d'armariets per tal de complir amb els requisits que estableix la normativa i poder col·locar bancs suficients.		
<b>Normativa de Referència</b>	Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Annex V punt 2 RDL 21/2020 Mesures urgents de prevenció i protecció per fer front a la crisi sanitària del Covid 19. Art. 7 c		
Fotografies:			

Agent Causant / Factor de Risc		Manca d'espai en despatxos
Lloc de treball		Despatxos destinades a formació
Risc: <b>6-Manca d'espai en oficines destinades a formació.</b>	Descripció del risc: Segons manifesten els treballadors, el despatx destinat a formació hi treballen 8 persones. Aquest espai té una superfície que està al voltant d'uns 30 m2. Si tenim en compte que el CTE-DB-SI estableix que calen 10 m2 construïts per persona, és del tot evident, que aquest espai no compleix amb la superfície mínima. A més a més, l'actual normativa sobre el Covid 19 deixar molt clar que cal separacions superiors a 1.5 mts	
Mesura correctora:	Proposta: Cal esponjar el despatx de formació i trobar nous espais amb superfícies suficient.	
Normativa de Referència	Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. RDL 21/2020 Mesures urgents de prevenció i protecció per fer front a la crisi sanitària del Covid 19. Art. 7 c	
Fotografies:		

Agent Causant / Factor de Risc		Incompliment de mesures per l'actual nivell 4 de pla de prevenció i protecció antiterrorista.
Lloc de treball		Tanques exteriors
Risc: <b>7-Incompliment de mesures pel nivell 4.</b>	Descripció del risc: Les tanques exterior orientades al c/ Industria no disposen de cap tipus de protecció que eviti la visió des de l'exterior. Cal recordar que en aquestes dependències, a més d'haver les unitats d'ARRO i TEDAX, també es fa formació a diferents unitats de la resta de la Regió Policial de Girona .	
Mesura correctora:	Proposta: Cal dotar les tanques d'elements de protecció per garantir la seguretat de les treballadores i treballadors.	
Normativa de Referència	Nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció antiterrorista decretat pel Ministeri de l'Interior. Instrucció 3/2015 i 6/2017 de la Secretaria d'Estat de Seguretat (activat des de 26 de juny del 2015)	
Fotografies:		

## CONCLUSIONS

Un cop visitades les dependències en diverses ocasions per tal de comprovar in situ els diferents incompliment de la normativa vigent i actual, pel que fa a la Covid 19. Després que Inspecció de treball fes els respectius informes on deixa clar que s'incompleix amb les normatives vigents.

Els exigim, que es resolguin tots els punts que consten en el present document de forma immediata, recordant-los, que en trobem en una situació de pandèmia de llarga durada i en un nivell 4 del pla de protecció i prevenció antiterrorista.

SIGNATURA DELEGAT SINDICAL SAP-FEPOL	SIGNATURA DELEGAT DE PREVENCIO SAP- FEPOL
	Rafel Villena Sánchez
14 de juliol del 2020	14 de juliol del 2020