



## NOTA TÈCNICA SOBRE LES CONDICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT DEL GRUP ARSET AL PALAU DE LA GENERALITAT.

---

### 1. DADES DE L'ACTUACIÓ

- **Motiu**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Avaluació de riscos                         | <input type="checkbox"/> Reclamació treballadors |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reclamació delegats de prevenció | <input type="checkbox"/> Assessorament del SPRL  |
| <input type="checkbox"/> Acord Comitè de seguretat i salut           | <input type="checkbox"/> Mesures Ambientals      |
| <input type="checkbox"/> Adaptació del lloc de treball               | <input type="checkbox"/> ITC - Requeriments      |
| <input type="checkbox"/> Comprovació mesures correctores             | <input type="checkbox"/> Investigació d'accident |
| <input type="checkbox"/> Coordinació d'activitats empresarials       |  |

- **Tècnic/s que han intervingut**

– Joan Masdeu.

- **Identificació del centre de treball**

Palau de la Generalitat  
Pl. de Sant Jaume,  
08002 Barcelona.

### 2. ANTECEDENTS

Es rep escrit de SAP Fepol amb data 14/5/2022, on es fa referència a les condicions deficientes de seguretat i salut del grup de mossos d'esquadra destinats al Palau de la Generalitat.

Les zones de treball pertanyen al Departament de la Presidència.

### 3. ACCIONS REALITZADES.

Es realitza reunió al Palau de la Generalitat el 8/6/2022, on estan presents:

- Mireia Fuertes Izquierdo. *Tècnica de PRL Dep. de la Presidència.*
- Daniel Martínez Ortega. *Inspector dels Mossos d'Esquadra.*
- Joan Masdeu *Tècnic de PRL del Dep. Interior.*

### 4. MESURES TERMOHIDROMÈTIQUES, DE QAI I LUM OBTINGUDES.

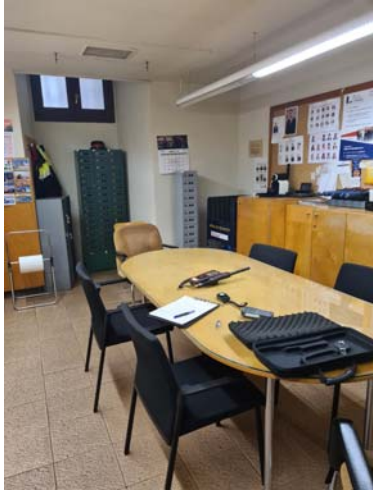

UBICACIÓ	TEMP(%)	HUMITAT(%)	CO2(ppm)	LLUM(LUX)
Guardia	23.4	68	602	307
Caporals	24.7	68.3	609	509 (287)
Control	26.5	65.3	748	104(151)
Inspector	24.3	68.5	812	405(196)






Les mesures han sigut obtingudes amb els següents aparells:

APARELLS EMPRATS	Marca	Model	Nº Sèrie	Certificat	Ref. cert.
TERMOHIGROMÈTRE	KIMO	HQ 210	2P161004329	2021-10	21/34548439
TERMOHIGROMÈTRE	KIMO	SCOH	4P161015708	2021-10	21/34548439
LUXOMETRE	ISO-TECH	ILM1335	1,51E+08	2021-09	21/34545138



## 5. DEFICIÈNCIES I MESURES CORRECTORES.

DEFICIÈNCIA	MESURA CORRECTORA	RESPONSABLE
<p>1. La zona freda està compartida amb la zona de descans.</p> 	<p>Cal que estiguin en sales diferents.</p>	<p>Departament de la presidència.</p>
<p>2. Detector penjant.</p> 	<p>S'ha reparar el detector.</p>	<p>Departament de la presidència.</p>




<p><b>3. Manca d'espai a la zona de caporals.</b></p> 	<p>S'han de traslladar a un altre zona per tindre més espai.</p>	<p>Departament de la presidència.</p>
<p><b>4. Llums a la zona de guàrdia que no funcionen.</b></p> 	<p>Reparar Llums.</p>	<p>Departament de la presidència.</p>
<p><b>5. Mobiliari molt gastat.</b></p> 	<p>Canviar mobiliari.</p>	<p>Departament de la presidència.</p>



<p><b>6.Polsador en mal estat.</b></p> 	<p>Reparar polsador.</p>	<p>Departament de la presidència.</p>
<p><b>7.Cablejat sense canalitzar.</b></p> 	<p>Canalitzar cablejat.</p>	<p>Departament de la presidència.</p>
<p><b>8.Maca de llum</b> Segons les dades obtingudes al punt 4: Zona caporals la taula de la dreta te 504 lux i la de la esquerra 287 lux. Zona de control 104 lux. Despatx inspector 405 amb flexo, 196 sense.</p>	<p>Cal augmentar la llum fins 500 lux a la taula esquerra de caporals i al despatx de l'inspector. La sala de control ha de tindre la possibilitat d' augmentar fins a 500 lux, encara que per visualitzar les pantalles no enceguin els llum de la sala.</p>	<p>Departament de la presidència.</p>
<p><b>9.Manca de ventilació.</b> Hem obtingut 812 ppm al despatx de l'inspector</p>	<p>Cal augmentar la ventilació forçada</p>	<p>Departament de la presidència.</p>



<p><b>10 .Hi ha humitats a diverses parets.</b></p> 	<p>Realitzar reparació</p>	<p>Departament de la presidència</p>
---	----------------------------	--------------------------------------

## 6. CONCLUSIONS.

Informem de les deficiències al departament de la presidència per tal que les resolgui.

Ens van informar que s'ha demanat l' ampliació d' espai mitjançant la connexió de la sala actual amb la dels antics xofers.





Generalitat de Catalunya  
Departament d'Interior  
**Direcció de Serveis**

Sub-direcció General de Prevenció de Riscos  
i Salut laboral  
Servei de Prevenció Tècnica de Riscos Laborals

Demaneu des de la subdirecció de prevenció de riscos del departament d'interior que es realitzi aquesta ampliació i redistribució d'espais, per tal de millorar les condicions de treball dels nostres treballadors.

Barcelona, 15 de juny del 2022.

Joan Masdeu Rosello.  
Tècnic superior en prevenció  
de riscos laborals

Servei de Prevenció Tècnica de Riscos Laborals